Laboratorio di Tecnologie Biomediche Lavorazione per fusione e progettazione degli stampi

carmelo.demaria@unipi.it

Fabbricazione per fusione

- Preparare una cavità detta forma, che ricopia al negativo il pezzo che si desidera realizzare, nella quale si cola il materiale scelto per il pezzo, allo stato fuso
- A solidificazione avvenuta ciò che si estrae dalla forma è detto greggio di fusione

Fabbricazione per fusione


Versatilità


- Pezzi di peso variabile, da pochi grammi a centinaia di tonnellate
- Forma semplice e complessa
- Pezzo finito a meno dei soprametalli, le parti che sono asportate con le macchine utensili

Fabbricaizone per fusione

- Formatura in forma transitoria: ogni forma può essere utilizzata per una sola colata e viene distrutta al momento dell'estrazione del greggio
- Formatura in forma permanente (o in conchiglia), nei quali la forma viene progettata e realizzata in modo da poter essere utilizzata per un numero elevato di colate

Formatura in forma transitoria

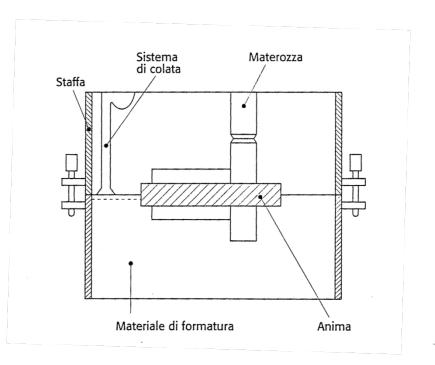

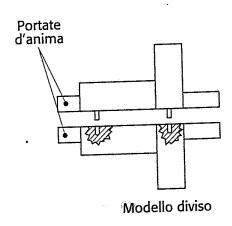



- Modello: ha la funzione di generare nella forma le superfici corrispondenti a quelle esterne del greggio
- Anime: hanno lo scopo di creare nel greggio le cavità previste dal progetto
- Materiale da formatura staffe casse d'anima –


- Sistema di colata: sistema attraverso il quale il materiale fuso entra nella forma
- Materozza: compensare il ritiro del getto durante la solidificazione

Progettazione di uno stampo


Estraibilità del modello


- Forma transitoria:
 - Dopo aver svolto la sua funzione di premettere la costruzione della forma, il modello deve poter essere estratto dalla forma stessa senza danneggiarla
- Forma permanente
 - Il getto deve poter essere estratto dalla conchiglia
- Sottosquadro (o controsformo): parti del modello che durante l'estrazione rovinerebbero la forma
- Soluzione dei sottosquadri.

- Esistono infinite soluzioni, tante quanti sono i possibili sono i possibili piani di divisione di un modello
- Se non esiste questa soluzione, si può ricorrere a diversi metodi (con costi diversi)

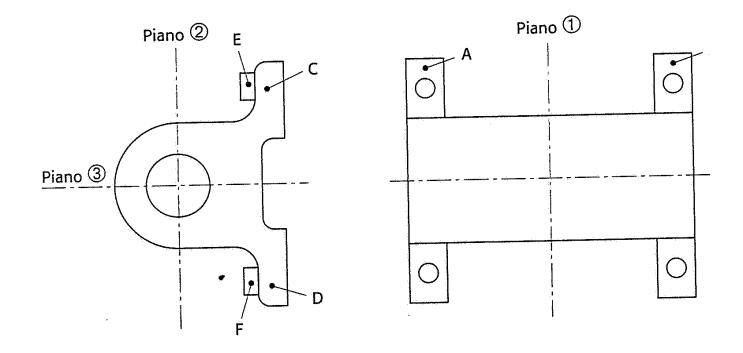


- Modifica del progetto
 - Attenzione alla modifica di spessore
 - Cavità di ritiro
- Uso di tesselli e di portate d'anima

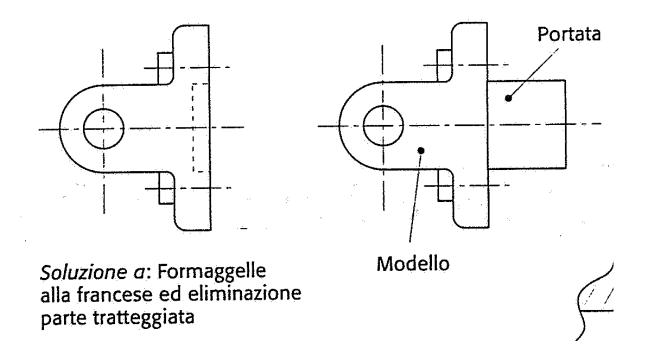

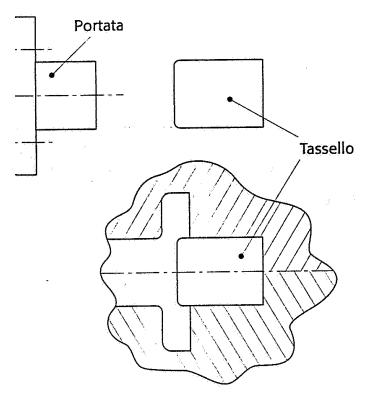

Soluzione b: Uso di tasselli

Modelli scomponibili

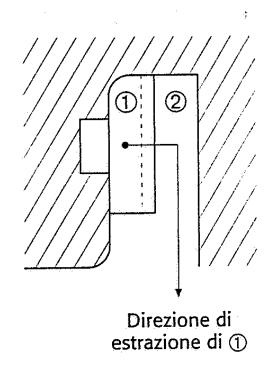

Soluzione c: Modello scomponibile in ① e ②


Sovrametallo

- La maggior parte dei procedimenti di fusione in metallo non permette di ottenere superfici con una qualità macro e micro gemometrica tale da soddisfare in pieno le esigenze funzionali del progetto
- Tale qualità deve essere ottenuta mediante lavorazione alle macchine utensili per asportazione di truciolo
- Spessore di materiale da asportare: sovrametallo

Sovrametallo

- Fattori che influenzano lo spessore di sovrametallo
 - Dimensioni del pezzo (in particolare la superficie in esame)
 - Tipo di lega
 - Qualità della superficie richiesta
 - Tipo di formatura


Sovrametallo

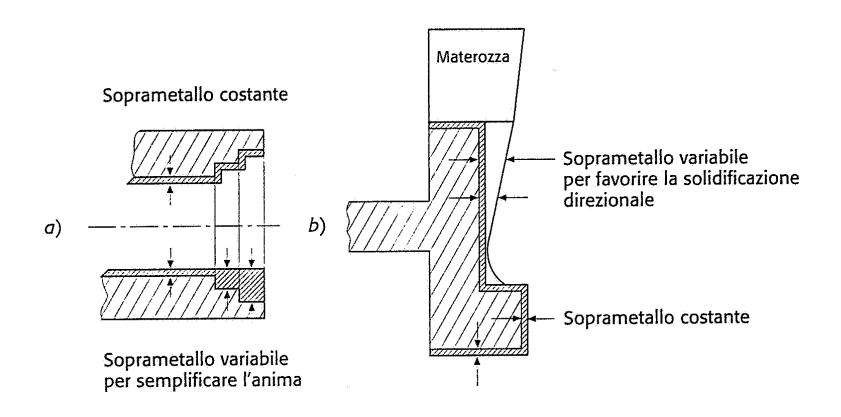

Angoli di sformo

- Sformatura: estrazione del modello dalla forma
- Eliminare o ridurre al minimo le superfici perpendicolari al piano i divisione
- Inclinare le superfici di un piccolo angolo (angolo di sformo), evitando così che nel movimento di estrazione del modello la superficie trascini via il materiale di formatura

Angoli di sformo

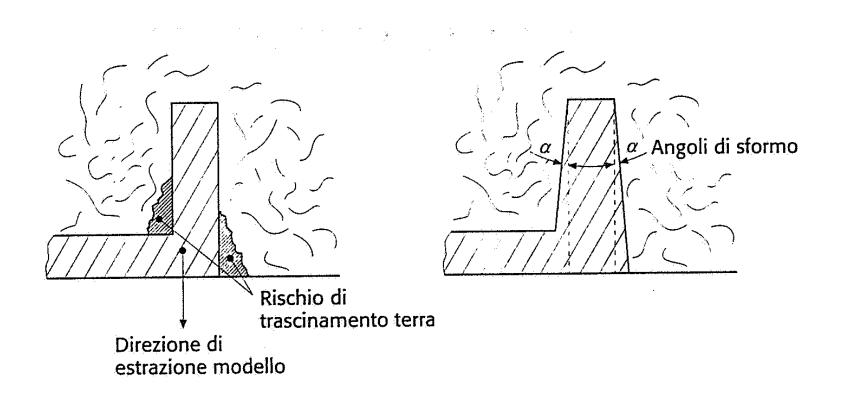



Valori indicativi dell'angolo di sformo		
Modelli in legno	1°-2°	
Modelli metallici	30′	
Portate d'anima verticali	10°-12°	
Nervature sottili	1'-2'	

Raccordi


- Gli spigoli vivi devono essere eliminati mediante raggi di raccordo
 - Non resisterebbero all'azione erosiva della lega (inclusioni non metalliche nel getto)
 - Rovina degli stampi in forma permanente
 - Possible formazione di cristalli colonnari (punto di frattura

Raccordi

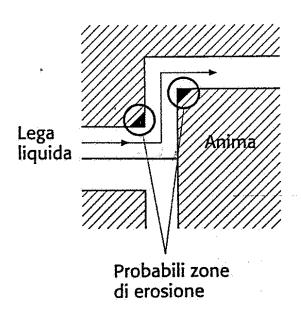


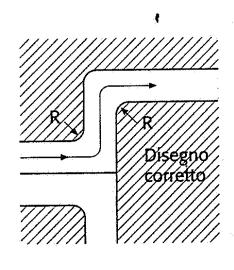


Portata d'anima

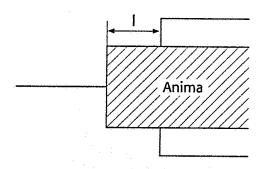

Portata d'anima cilindrica per anima orizzontale su due appoggi

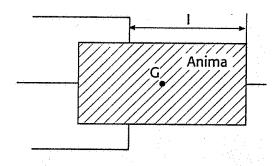

Anima a sbalzo

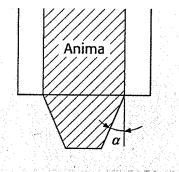


Portata d'anima per anima verticale

MATERIALI	RITIRO % ⁽²⁾		
	Getti piccoli ⁽¹⁾	Getti medi ⁽¹⁾	Getti grandi ⁽¹⁾
Ghise grige	1	0,85	0,7
Ghise malleabili	1,4	1	0,75
Ghise legate	1,3	1,05	0,35
Acciaio	, 2	1,5	1,2
Alluminio e leghe	1,6	1,4_	1,3
Bronzi	1,4	1,2	1,2
Ottoni	1,8	1,6	1,4
Leghe di magnesio	1,4	1,3	1,1
0			


⁽¹⁾ I «getti piccoli» comprendono getti con una dimensione max < 500 mm; i «getti medi» comprendono getti con una dimensione massima compresa tra 500 e 1000 mm; i «getti grandi» comprendono getti con una dimensione massima < 1000 mm.

⁽²⁾ Il ritiro delle cavità è in genere un po' minore (5–10%) rispetto a quello delle superfici esterne a causa della resistenza che oppongono le anime alla libera contrazione del metallo.

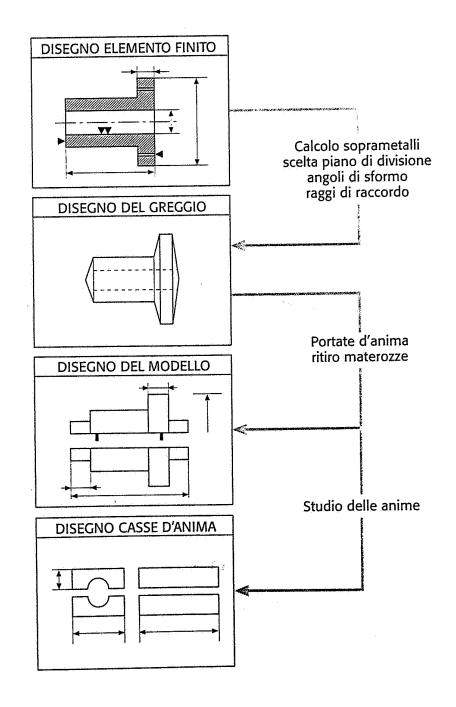

Caratteristiche costruttive

• Spine di riferimento

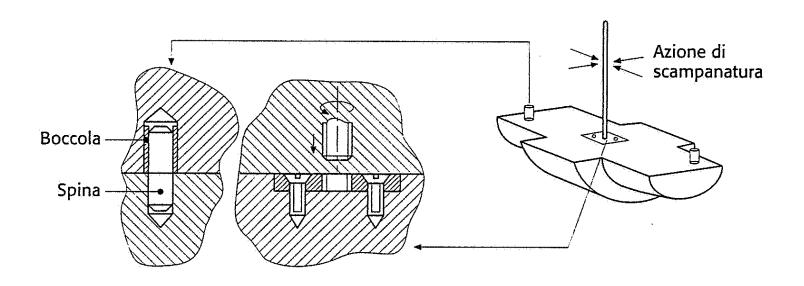



Caratteristiche costruttive


- Materiali per il modello
 - Legno
 - Leghe metalliche
 - Materie plastiche
 - Cera
 - Polistirolo

La solidificazione dei getti

- Solidificazione dei materiali metallici
 - Ritiro in fase liquida
 - Ritiro in fase di solidificazione
 - Ritiro in fase solida

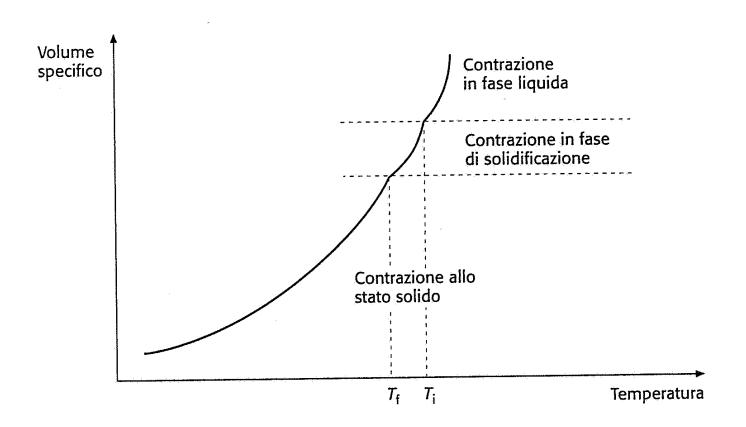

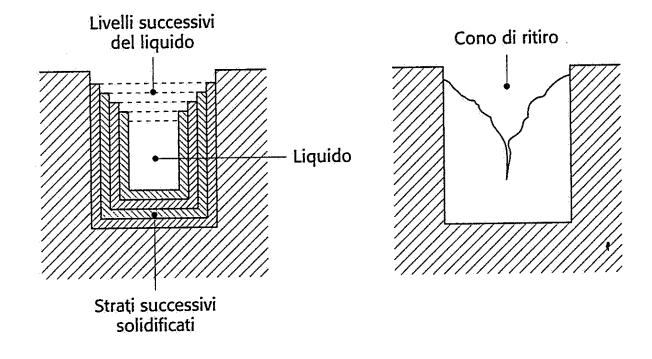

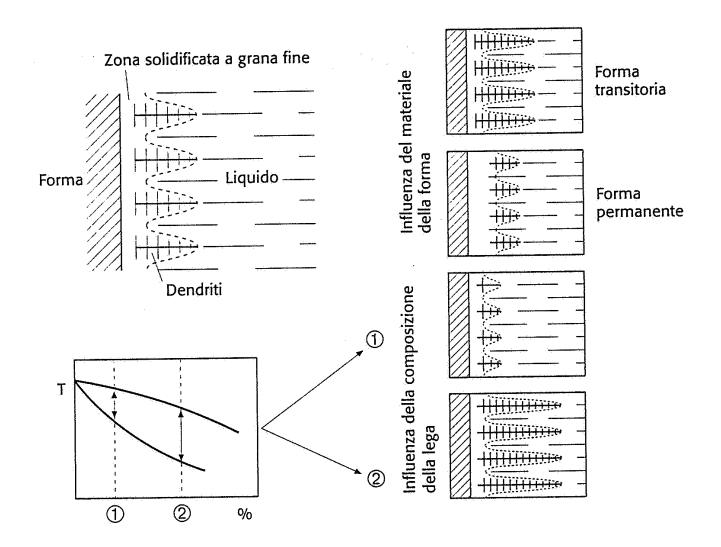


Velocità di solidificazione

- Studi di Chvorinov: il rapporto tra il volume di un getto e la sua superficie influisce sul tempo di solidificazione
- Modulo di raffreddamento M
- Maggiore è il modulo di raffreddamento, maggiore è il tempo di solidicazione
- Due oggetti con lo stesso modulo, solidificano nello stesso tempo

Modulo di raffreddamento

Piastra di grandi dimensioni

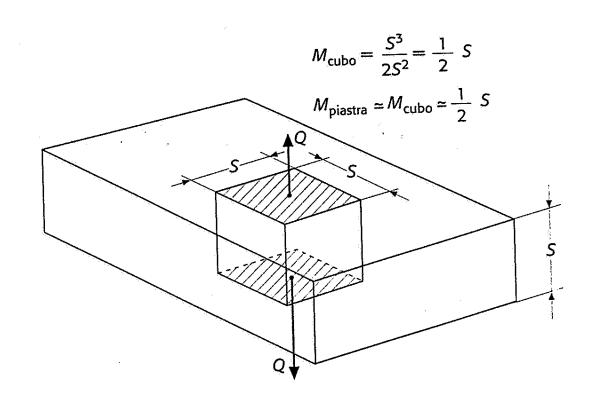

Modulo di raffreddamento

 Lo spessore dello strato solidificato x in un tempo T segue una legge del tipo


$$x = k\sqrt{T}$$

 Dove k (cm T^{-1/2}) vale ad esempio 0.0115 per le leghe leggere

Modulo di solidificazione


• Tempo di solidificazione di una piastra

$$T = (x/k)^2 = (M/k)^2 = \frac{1}{k^2}M^2$$

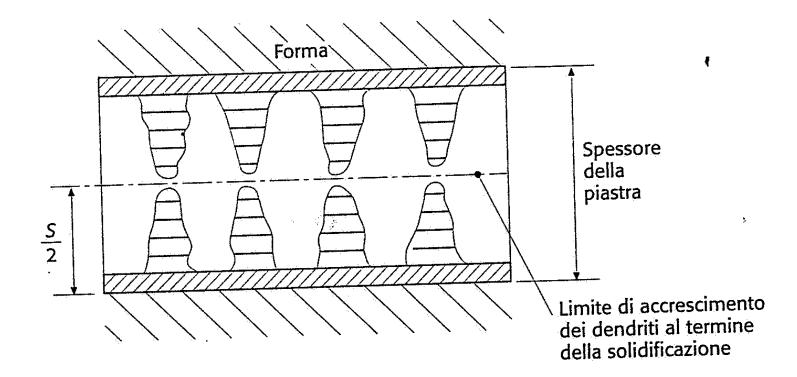


Modulo di solidificazione


S

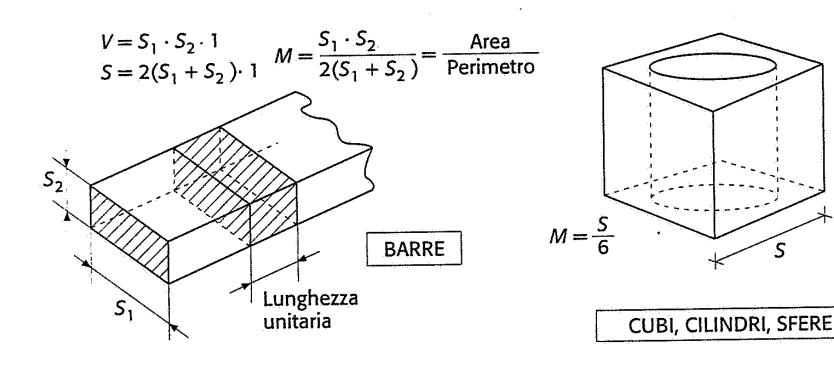


Modulo di solidificazione

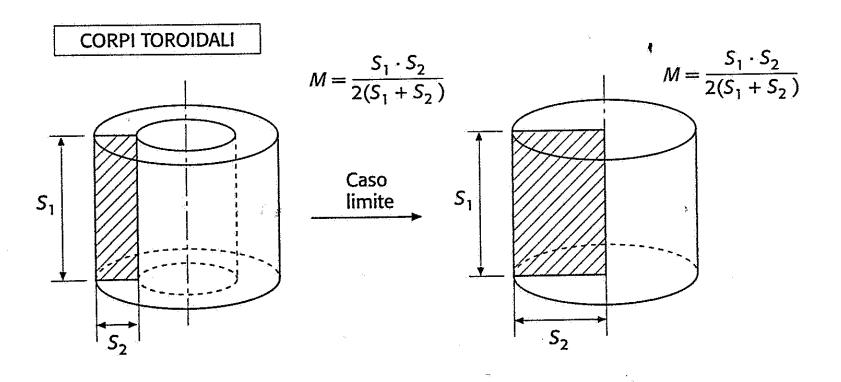



Modulo di solidificazione

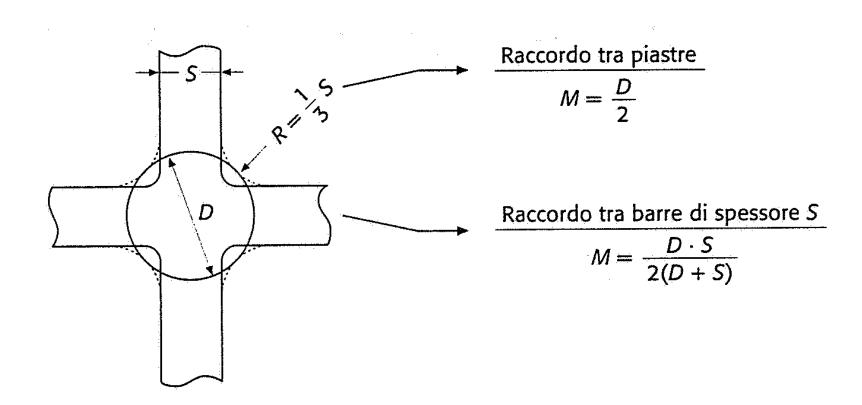


Modulo di raffreddamento

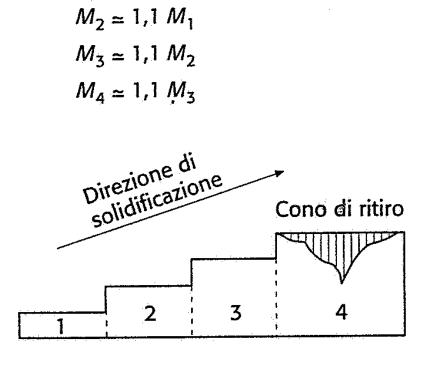

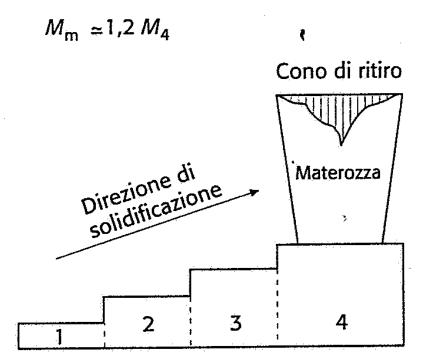

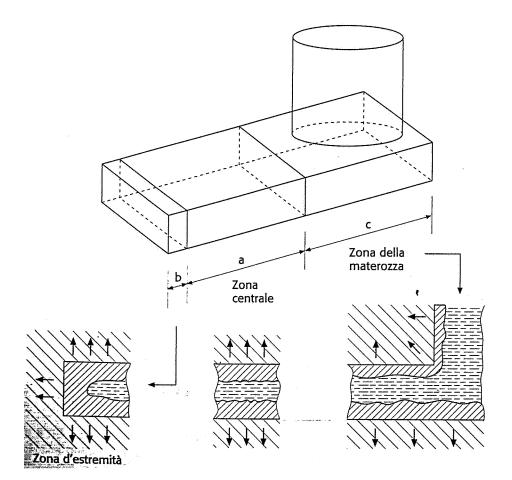



- Materozza: serbatoio di materiale liquido, in grado di alimentare le cavità di ritiro
- Ultima parte a solidificare
- Materozze
 - A cielo aperto
 - cieche

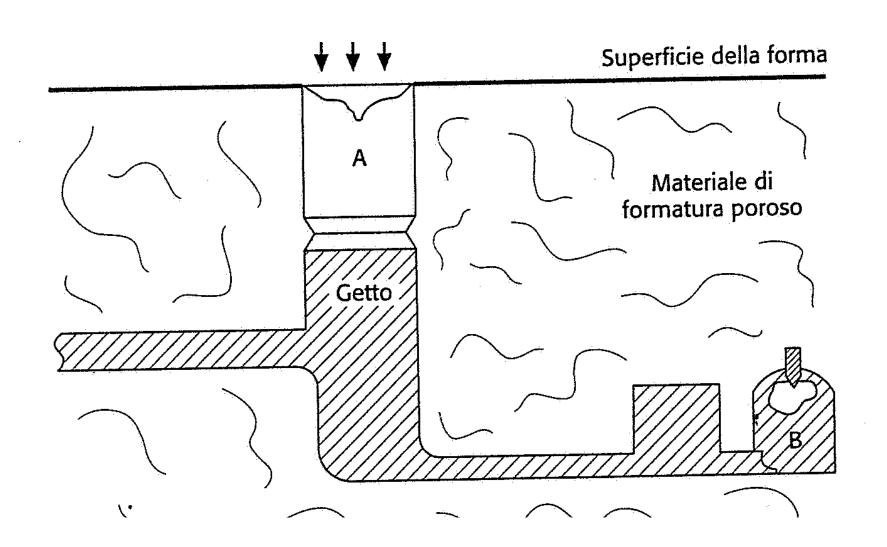


Sistema di colata


- La forma deve essere riempita rapidamente,
 prima cioè che sia completata la soldificazione
- Occorre evitare forti velocità o turbolenze che potrebbero rovinare la forma e trascinare aria

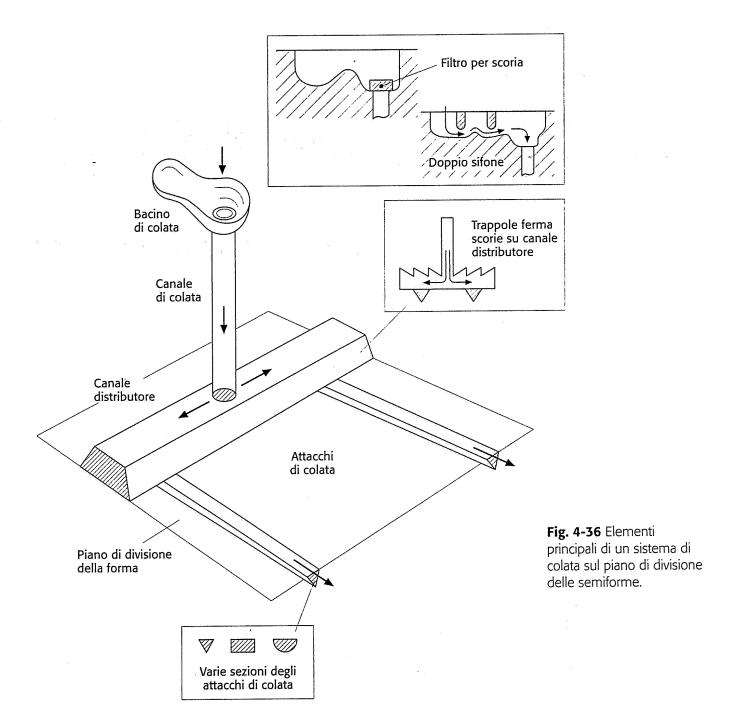

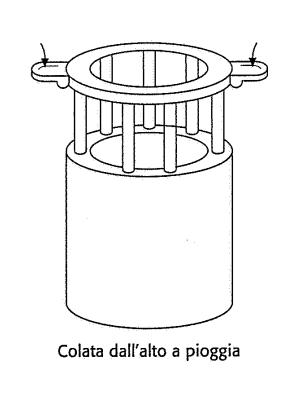


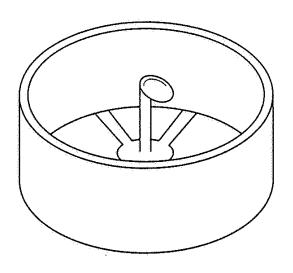

Dal basso a stella

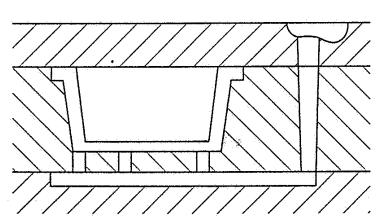

Dal basso a sorgente

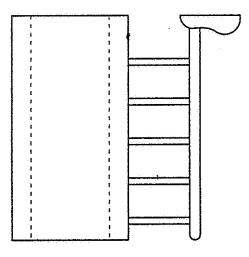



Colata a pettine

Materiali per fusione in forma transitoria

- Materiale di formatura
 - Silice granulare (elemento refrattario)
 - Legante (argilloso o di altro tipo), che garantisce coesione alla forma
 - Additivi
- Proprietà
 - Refrattarietà coesione permeabilità (ai gas) scorrevolezza – sgretolabilità
- Indurimento della forma
 - Meccanico chimico termico

Materiali per fusione in forma transitoria

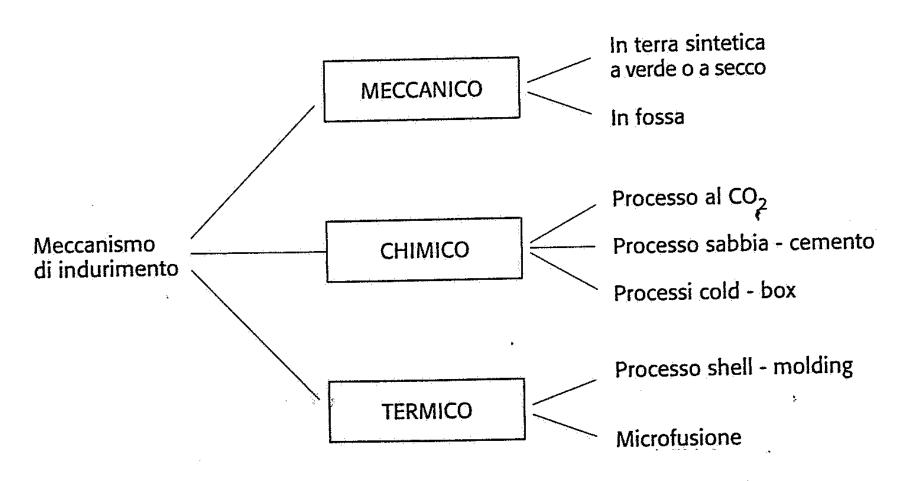


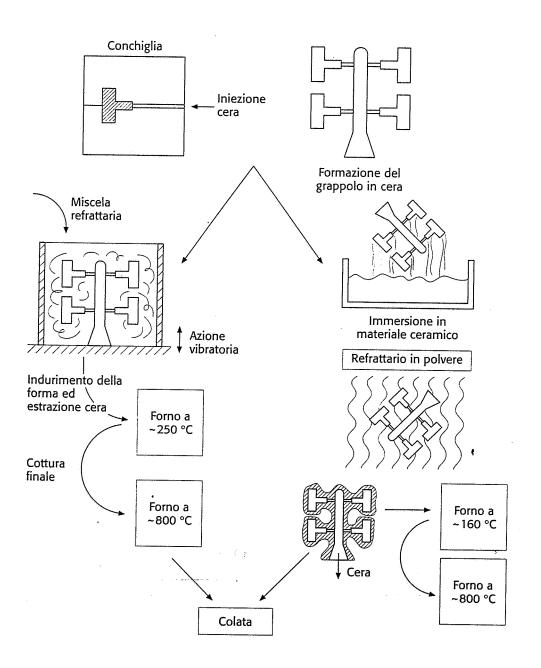

Colata in conchiglia

- Canali di sfogo per l'aria
- Colata per gravità
- Colota sotto pressione

Colata in conchiglia

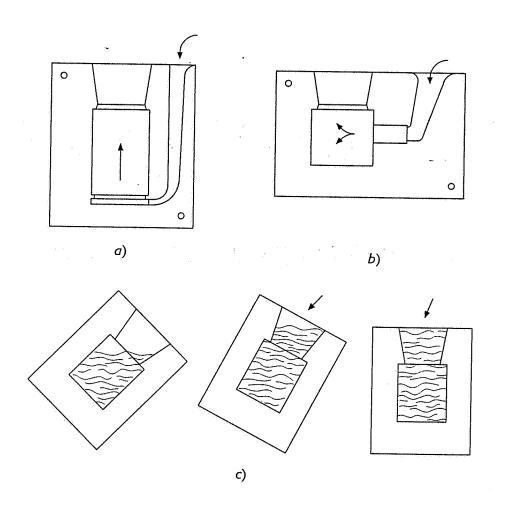

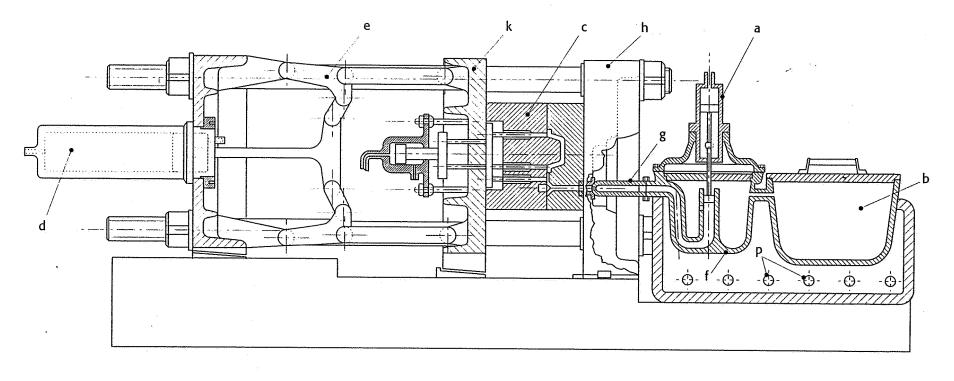


Fig. 4-45 Esempio di macchina a camera calda.

- a: cilindro di iniezione
- b: crogiolo di attesa
- c: conchiglia
- d: cilindro per apertura e chiusura della conchiglia
- e: leve a ginocchiera
- f: crogiolo principale g: ugello per iniezione lega liquida
- h: piastra porta conchiglia fissa
- k: piastra porta conchiglia mobile
- p: bruciatori di riscaldamento.

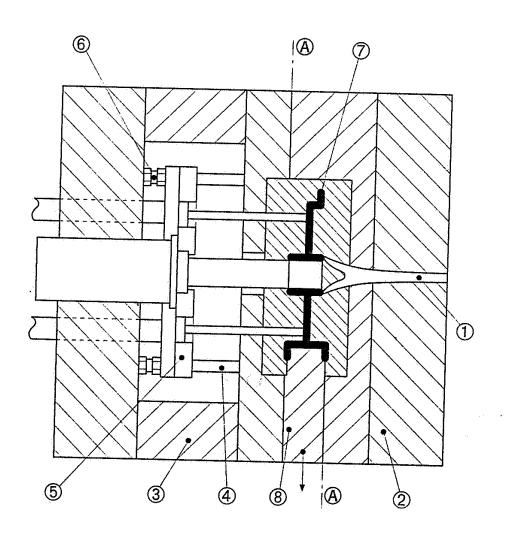


Fig. 4-47 Schema di una conchiglia per colata sotto pressione.

A-A superficie di separazione delle semiconchiglie

- 1) canale di iniezione della lega liquida
- 2) semiconchiglia fissa
- 3) semiconchiglia mobile
- 4) estrattore
- 5) piastra porta estrattori
- 6) fine corsa regolabile
- 7) getto
- 8) tassello mobile per sottosquadro.

Difetti

- Escrescenze metalliche
- Cavità
- Soluzioni di continuità
- Superfici difettose
- Pezzi incompleti
- Deformazioni o forme scorrett
- Inclusioni o anomalie strutturali

